

Портативные весы JKD (модели JKD50, JKD100, JKD250, JKD500), производство Jadever (Тайвань) Инструкция по эксплуатации

Общие рекомендации по эксплуатации весов



Портативные весы **JKD** предназначены для общего некоммерческого взвешивания и в не подлежат контролю со стороны органов Госстандарта Украины.

Перед включением весов необходимо открыть защитную пластиковую крышку;

Для получения наилучших результатов и точности измерений используйте весы при оптимальной температуре окружающего воздуха (0...+40°C) и влажности (до 85%), без влияния электромагнитных излучений, без пыли, вибраций, сквозняков; работайте с весами аккуратно и старайтесь размещать предмет взвешивания в центр грузоприемной платформы. При бережном обращении весы долго Вам прослужат.

Основные функции:

- Разрешение – 1/5000;
- Внутреннее разрешение – 1/15000;
- Единицы измерения: граммы; унции; караты; штуки; пеннивейты; тройские унции.
- Простой и удобный счетный режим;
- Автоматическое отключение через 4 минуты отсутствия обращений к весам;
- Функции БРУТТО /НЕТТО;
- Срок службы батарей 120 часов (в комплекте 3 батарейки тип ААА, 1,5 В).
- Чехол на пояс в комплекте.

Включение и выключение весов

Включение и выключение весов осуществляется нажатием кнопки ON/OFF.

Функциональные клавиши:



– Вкл./выкл. весов



– Обнуление значений



– Выбор единицы измерения






– Функции БРУТТО /НЕТТО







– Функция тары

Счетный режим:

1. Нажмите на клавишу  и выберите единицу измерения – шт. (PCS);
2. Нажатиями клавиши  введите количество образцов в пробной партии
S= 10, S=20, S=50, S= 100;
3. Положите груз, в соответствии с введенными значениями, на платформу весов и нажмите кнопку ;
4. После этого, на индикаторе появится сообщение *CAL* и соответственно *10, 20, 50* или *100*.
5. Весы готовы к штучному взвешиванию.

Калибровка весов:

1. Выключите весы. Нажмите кнопку  и удерживайте до появления на дисплее предустановленного значения (около 5сек.). Затем – отпустите клавишу.
2. Нажмите кнопку .
3. На ЖК-дисплее появятся значения: 200,0 или 100,0. Установите на весы груз, соответствующий значению на индикаторе и нажмите . На дисплее появится сообщение *PASS*.
4. Калибровка завершена. Нажмите  для перевода весов в рабочий режим.

Технические характеристики весов

Модель	JKD-50	JKD-100	JKD-250	JKD-500
НПВ, г	50	100	250	500
Дискретность, г	0,01	0,02	0,05	0,1
Единицы измерения	граммы; унции; караты; штуки; пеннивейты; тройские унции; счетный режим			
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до + 40			
Дисплей	ЖК, 5½ сегментов высотой 15 мм			
Питание	3 батареи тип 1,5 В ААА			
Габаритные размеры, мм	135×80×23			
Масса брутто, г	140			

Сообщения о возможных неисправностях

Код ошибки	Значение и методы устранения
oUt 7	1. При включении на платформе находится груз. Разгрузите весы и включите весы снова – сообщение об ошибке должно исчезнуть. В противном случае обратитесь к поставщику; 2. Поврежден тензодатчик.
НННННLLLLL	1. Повреждение электроники; 2. Поврежден тензодатчик.
ErrE	Выключите весы и включите их снова
UnSt	1. При включении на платформе находится груз. Разгрузите весы и включите весы снова – сообщение об ошибке должно исчезнуть. В противном случае обратитесь к поставщику; 2. Замените элементы питания.
EEEEEE	Взвешенное значение не может быть принято по причине превышения им наибольшего предела взвешивания.
ErrE	Проверьте правильность установленного груза в режиме калибровки.